文章编号: 1008-2786(2003)05-0633-02

湖北省千将坪大型滑坡特征及成因分析

Landside Feature and the Genesis of Qianjiangping in Hubei Province

陈永波, 王成华, 樊晓一

(中国科学院-水利部成都山地灾害与环境研究所,四川成都 610041)

2003-07-13 凌晨湖北省秭归县沙镇溪镇千将坪村发生大型滑坡,目前共造成14人死亡,10人失踪,共倒塌房屋346间,毁坏农田71 hm²,金属硅厂、页岩砖厂等4家企业全部毁灭。滑坡还毁坏省道3 km,20.5 km 输电线路被毁坏,有22艘船舶翻沉,5艘船舶断缆走锚,广播、电力、国防光缆等基础设施都受到严重破坏。直接经济损失为5375万元以上。

一 滑坡特征

1 环境特征

滑坡区位于湖北省秭归县沙镇溪镇千将坪村(图 1),长江支流青干河左岸。本区大地构造处于扬子准地台八面山台褶带秭归凹陷西部,构造线东西展布,断层及褶皱发育。

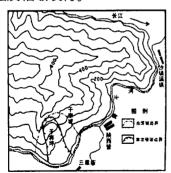


图 1 滑坡位置示意图

地层主要由三叠系中统巴东组(T2b) 黄绿色泥岩、紫红色粘土质粉砂岩组成, 由于受构造活动影响, 岩体破碎, 节理裂隙发育。斜坡体大部分为古滑坡堆积体, 主要为坡积层、强风化层, 物质为泥质块石土、泥质碎石土, 破碎松散结构。

滑坡区前缘清干河属于长江一级支流, 距长江 入口约 3 km。自三峡工程一期 135 m 蓄水, 河床水 位从 90 m 抬升到 135 m, 使坡体前缘长时间受河水 浸泡, 从而影响了斜坡的稳定性。

2 滑坡体特征

根据野外调查以及有关资料,滑坡体长1200 m,宽1000 m,平均厚约20~25 m,体积约2400~3000万 m³,主滑方向155°,属顺层强风化、残坡积层堆积体滑坡。从地形和地貌形态分析,本区域属于一古滑坡,本次滑坡属于古滑坡中右侧块体复活滑动(图2),形成典型的圈椅状形态:后缘滑坡壁高约10 m,海拔430 m。在滑动过程中,滑坡体解体,形成滑坡平台(海拔380 m左右),平台长约20 m。根据调查,滑坡滑动面剪出口位于河床边海拔110 m左右,滑坡在滑动过程中快速冲入河道,伸入老河床中,并形成堵河大坝。



图 2 滑坡平面示意图

滑坡发生后,在滑坡北侧近200 m 范围内,从后壁一直到前缘,形成一系列羽状裂隙,越临近滑坡侧界,拉张程度越加剧。其走向为110°~140°,大致与主滑方向成30°的夹角,这与坡体应力场的方向一致。在其运动过程中,由于运动速度的差异,使滑坡体分解破裂,形成斜坡后部的滑坡平台(海拔380m)以及次一级的滑坡陡坎。受临空面条件的限制,滑坡在启动后滑坡舌冲入河床并受到河对岸的阻挡

而形成堵河大坝,使滑坡暂时趋干稳定。

二 滑坡成因分析

形成该滑坡的因素主要有以下几个方面: ①地 层岩性: 斜坡物质为泥质块石土、泥质碎石土, 破碎 松散结构, 为古滑坡堆积体。滑床以下基岩为三叠 系中统巴东组(T2k) 黄绿色泥岩、紫红色粘土质粉砂 岩. 为典型的易滑岩层. 其产状 $155^{\circ} \angle 32^{\circ}$. 与坡向一 致。受构造影响,岩体结构强烈破碎,使本滑坡的形 成具备了最基本的物质条件: ②地形地貌: 滑坡区域 斜坡坡度 $16^{\circ} \sim 20^{\circ}$, 坡向 150° , 与基岩倾向一致。从 地貌形态分析, 该斜坡为古滑坡典型的圈椅地貌, 复 活块体位于古滑坡中右部: ③降水与斜坡后缘坡体 渗水: 6月21日至7月11日滑坡区域持续降雨,总 量达到 162.7 mm, 雨水沿地表裂缝大量渗入, 使斜 坡物质力学强度降低,坡体下滑力、动水压力及静水 压力增大,破坏了坡体的平衡,是形成滑坡的最主要 因素之一: 根据调查, 斜坡后缘有水渠经过, 并有水 凼蓄水来灌溉稻田, 从而为水体渗入坡体, 创造了条 件: ④河流流水的浸泡和对坡脚的冲刷: 千将坪斜坡 位于清干河凸岸, 受河水冲刷淘蚀坡脚强烈, 库区蓄 水到 135 m 后, 使滑坡剪出口附近的坡体处干浸泡 软化中,使斜坡抗剪能力急剧降低,从而诱发滑坡的 形成。

综上所述,该滑坡的形成和发生是一个多因素综合作用的结果。松散的坡体物质和破碎结构,有利的地形地貌条件,构成了滑坡形成的本因;而降水、灌溉水以及河流的冲刷淘蚀浸泡作用,为滑坡的发生提供了诱发条件。

三 滑坡形成过程及稳定性分析

本滑坡分为两级滑动,第一级为推动式滑动,由 千将坪海拔 380 m 平台起推动下部土体快速滑动, 其上部第二级(海拔 380 m 以上)斜坡因失去支撑 而牵引下滑,形成滑坡平台(海拔 380 m 左右),其 前缘盖在第一级后部上。滑动过程可分为四个阶段:①斜坡蠕动变形阶段:本阶段从斜坡上部 350 m ~ 400 m 种水稻开始,雨水及灌溉水下渗,使斜坡开始发生蠕变,应力向坡体下部传递集中。同时青干河的冲刷坡脚也是发生蠕变的一个原因:②斜坡加 速变形阶段: 6~7 月持续的降雨,以及青干河水位上升至 135m,使地表水不断渗入地下,坡脚在 30 多米水深的浸泡下,使斜坡变形加剧,应力加快向坡脚集中;③快速滑动阶段:坡脚岩土在河水长期浸泡下,抗剪强度迅速降低,当承受不了斜坡推力时,便突然剪断并快速滑动;④滑坡范围扩大阶段:千将坪滑坡发生后,其牵引右侧块体形成拉张裂隙,滑动后的空间提供了临空面,在雨水及重力作用下,使滑坡范围扩大,尤其当堵河土石坝溃决时,滑坡前部失去支撑的情况下,可能引起古滑坡的全面复活。

由于此滑坡在快速滑动过程中,受河对岸的阻挡而停止运动,使滑体的应力远未释放完,且滑体的重心还较高,因此滑坡整体目前仍处于不稳定状态。当遇暴雨或大雨,大量雨水渗入地下或堵河土石坝溃坝的情况下,会引起坡体失稳,使千将坪滑坡再次滑动。

滑坡在滑动过程中,周边形成的拉张裂缝,在重力及水的作用下,以滑坡滑动后的空间为临空面,形成快速次级滑坡,使破坏坡体向两侧扩展,从而使滑坡面积扩大。据7月16日最新的监测资料(救灾指挥中心),斜坡变形向右不断扩展千将坪滑坡右侧即老滑坡右侧变形加剧,形成了新的滑坡灾情。

因此目前该斜坡稳定性较差,表现在:①滑坡在 淘蚀坡脚和水的作用下,会再次复活,而且堵河大坝 在两侧水位高差作用下,不及时处理,会形成溃坝, 引起滑坡再次活动,影响长江航道;②滑坡的左侧斜 坡即古滑坡左侧块体在复活滑坡牵引作用下,变形 会进一步加剧,使滑坡规模增大,有可能造成整个古 滑坡的复活。

四 应急防灾措施及建议

鉴于斜坡目前处于不稳定阶段,建议:①紧急撤离古滑坡区内的所有人员及财产;②设计合理的疏通河道方案,尽快疏通,排除上游洪水,避免溃坝并尽可能减少河水对斜坡坡脚的冲刷和浸泡;③加强变形区内标志性建筑物的变形监测,为预测该滑坡的活动、发展趋势以及库区类似的斜坡变形提供基础资料;④禁止清干河通航;⑤禁止人员进入危险区。